

NL

ELEKTRISCHE SPONS BERTA ADV



RAIMONDI S.p.A.


VERKLARING VAN OVEREENKOMST MET EG RICHTLIJNEN

Raimondi S.p.a. verklaart dat de machine "BERTA ADV" aan de fundamentele eisen van de volgende richtlijnen voldoet:

Richtlijn 98/37 EG (Machinerichtlijn)

Richtlijn 73/23/EEG (Laagspanningsrichtlijn).

RAIMONDI S.p.A.
Via dei Tipografi, 11 MODENA (ITALIA)
Algemeen Directeur
Ivan Raimondi

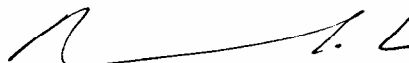

Inhoudsopgave

Gebruik	3
Vorzorgsmaatregelen	3
Dati tecnici	3
Transport	4
Controles te verrichten voor het gebruik	4
Montage	4
Vorbereiding	5
Aanwijzingen voor het gebruik	5
Waterdosering in de sponsrol	6
Werktuig	6
De sponsrol vervangen	7
Schoonmaken reservoir	8
De sponsrol reinigen	8
Opslag van de machine	8
De waterafdichtingrubbertjes vervangen	9
De machine buiten bedrijf stellen	9
Probleemoplossingen	9

Voordat uw machine de fabriek verlaat, wordt deze uitvoerig getest voor het garanderen van de kwaliteit, de veiligheid en de efficiëntie van het product.

Als de instructies in deze handleiding goed worden opgevolgd, dan gaat uw machine, onder normale gebruiksomstandigheden, lang mee.

Alvorens de machine te gebruiken, dient men deze handleiding eerst aandachtig door te lezen om ongelukken en een slechte functionering te voorkomen.

Gebruik

De elektrische spons "BERTA ADV" wordt gebruikt voor het reinigen van de vloer gedurende het vullen van de voegen tussen de tegels.

De machine verzamelt het teveel aan kit (zowel op cement- als op epoxybasis) en maakt tegelijkertijd de voegen glad.

De machine kan worden gebruikt op vloeren van: cotto (aardewerk), keramiek, verglaasd gres, marmer, porfier, enz.

Voorzorgsmaatregelen

Laat de machine nooit zonder toezicht binnen het bereik van kinderen.

Houd de werkomgeving schoon en zorg dat deze goed verlicht is. Stel de machine niet bloot aan regen.

In de paragraaf "TECHNISCHE GEGEVENS" is de geluidsoverlast van de machine in werking weergegeven. Het is tevens aan te raden om de Wettelijke Verordening 277/91 te raadplegen voor meer specifieke indicaties.

Alvorens de stekker van de machine in het stopcontact te doen, dient men zich ervan te verzekeren dat de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de spanning die op het plaatje van de machine aangeduid wordt.

Doet de stekker anders niet in het stopcontact en wend u tot de erkende servicedienst of de dealer.

Sluit de machine alleen aan op een lijn met een goedwerkende aarding. In geval van twijfel de machine niet aansluiten.



Dati tecnici

	GEWICHT IN WERKING	AFMETINGEN	SNELHEID		
BERTA	KG. 29	660 X 550 X 500 MM	1		
	<table border="1"> <tr> <td>230 V ~ 50Hz 120 W 1,2A 2800 n⁻¹ MOTOR KLASSE F</td> <td>110 V ~ 50/60Hz 120 W 2,5A 2800-3360 n⁻¹ MOTOR KLASSE F</td> </tr> </table>		230 V ~ 50Hz 120 W 1,2A 2800 n ⁻¹ MOTOR KLASSE F	110 V ~ 50/60Hz 120 W 2,5A 2800-3360 n ⁻¹ MOTOR KLASSE F	
230 V ~ 50Hz 120 W 1,2A 2800 n ⁻¹ MOTOR KLASSE F	110 V ~ 50/60Hz 120 W 2,5A 2800-3360 n ⁻¹ MOTOR KLASSE F				

Het geluidsniveau van de machine waar deze handleiding over gaat, is volgens de voorschriften ISO 3754-77 en ISO CD 11201-91 gemeten op productiemonsters.

K = 2 [db], pR EN 848-1

Lw 80,1 [dBw(A) 0,1 [mW(A)]

Lop 68,1 [dB(A) 77,8 [mW(C)]



Transport

Rol de kabel zorgvuldig op in een grote streng, zonder hem te vouwen of er knopen in trekken. Verplaats de machine nooit met behulp van het elektriciteitsnoer en trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. Transporteer de machine nooit terwijl de stekker in het stopcontact zit. Draai de in figuur 1 aangegeven knoppen los en klap het handvat terug. Om vervormingen aan de sponsrol te voorkomen, is het belangrijk dat deze niet in contact komt met de vloer en dat de hendel voor de waterdosering zover mogelijk naar beneden staat.

Controles te verrichten voor het gebruik

Alvorens de machine te gebruiken, controleren of er geen kapotte, versleten of beschadigde onderdelen zijn, want die moeten tijdig worden vervangen. Volg voor de reserveonderdelen en accessoires nauwkeurig de instructies in deze handleiding. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Voor de beste prestaties onder maximale veiligheidsomstandigheden is het nodig om de machine altijd schoon en gesmeerd te houden. Wikkel het hele elektriciteitsnoer af om te controleren of dit niet kapot is. Verzeker u ervan dat de schakelaar op "UIT" staat wanneer u de stekker in het stopcontact steekt. Sluit de machine aan op een 230V 10/16A. stopcontact. Controleer de gegevens op het ETIKET TECHNISCHE GEGEVENS in ieder geval zorgvuldig.

Als er een verlengsnoer wordt gebruikt, controleer dan of de snoersectie niet kleiner is 1,5 mm². Controleer of de sponsrol geen vervormingen en loszittende delen vertoont.

Montage

Controleer of de bak op de juiste wijze is gemonteerd. Breng de handgreep omhoog en zet hem vast door de op figuur 1 aangegeven knoppen (A) vast te draaien.

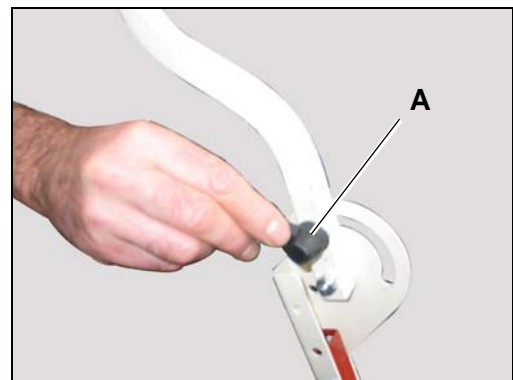


FIG. 1

Vorbereitung

Voordat u begint met het schoonmaken van de vloer moet u de spons bevochtigen.
Vul de bak met ongeveer 15 liter koud en schoon water.

Zet hendel (A) op de verticale stand (figuur 2).

Druk op de schakelaar en laat de sponsrol gedurende ongeveer 30 seconden draaien.

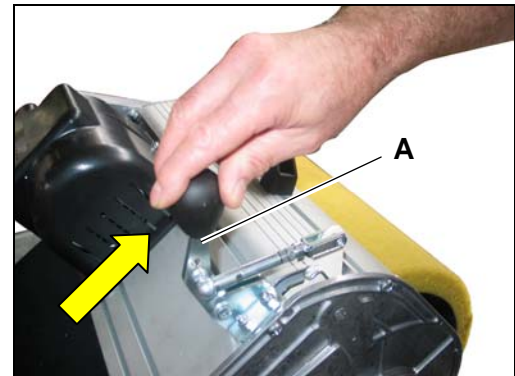


FIG. 2

Zet hendel (A) op de horizontale stand (figuur 3).

De machine is nu klaar om met het reinigen van de vloer te beginnen.

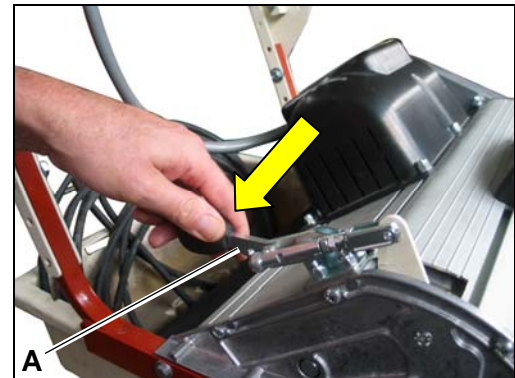


FIG. 3

Aanwijzingen voor het gebruik

Voordat u begint met het reinigen van de vloer moet u controleren of het voegmiddel voldoende is uitgehard, om te voorkomen dat het door de machine wordt verwijderd. Wanneer het voegmiddel al te vast aan het oppervlak van de tegels zit, moet u de vloer nat maken en emulgeren met het borstelapparaat met één borstel met viltovertrek.

VERHOOG DE DRUK VAN DE SPONSROL NOOIT DOOR DE HANDGREEP NAAR BOVEN TE DUWEN.

Ga naar het begin van de te bewerken vloerstrook, terwijl u de sponsrol omhoog houdt.

Hiervoor is het voldoende de handgreep van de machine omlaag gedrukt te houden.

Zet de sponsrol op de vloer en beweeg langzaam achteruit, bij voorkeur in een diagonale lijn ten opzichte van de richting waarin de tegels gelegd zijn.

Op deze manier wordt het vulmiddel van de voegen perfect van het oppervlak verwijderd.

Wanneer u aan het eind van de strook bent gekomen, haalt u de sponsrol omhoog, keert u de machine om en keert u terug naar het beginpunt.

Laat de sponsrol weer zakken en zorg ervoor dat er een overlapping is van circa 5 cm van de voorafgaande vloerstrook (figuur 4).

Om zo dicht mogelijk bij de muren te reinigen, gebruikt u de machine zodanig dat het gedeelte van de machine zonder beschermkap van de aandrijving vlak langs de muur loopt.

Als zich tijdens het gebruik schuim mocht vormen, moeten aan het water enkele druppels antischuim worden toegevoegd.

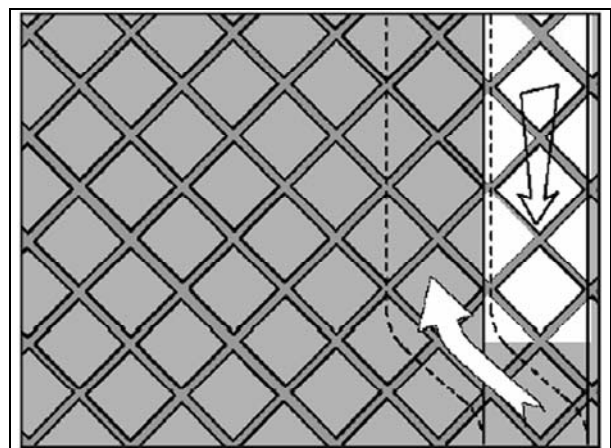


FIG. 4

Waterdosering in de sponsrol

Handel als volgt om de sponsrol meer of minder vochtig te maken:

- Zet hendel (A) op de verticale stand (figuur 2 – blz. 6)
- haal de stopveer (B - figuur 5) omhoog en neem hem weg;

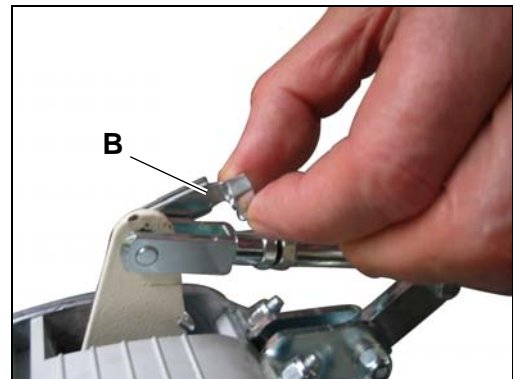


FIG. 5

- draai moer (C - figuur 6) los;

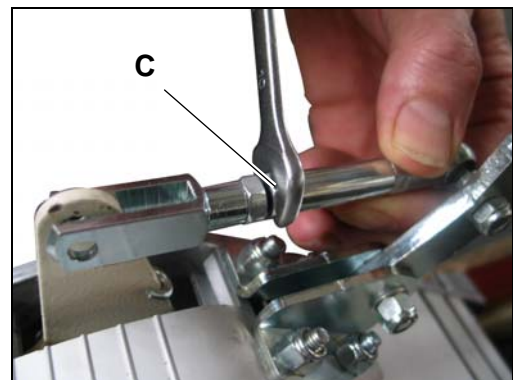


FIG. 6

- schroef de vork (D – figuur 7) vast om de hoeveelheid water in de sponsrol te verminderen, draai deze los om de hoeveelheid water in de sponsrol te laten toenemen.
- plaats de stopveer (B – figuur 5) terug en schroef moer (C – figuur 6) vast.

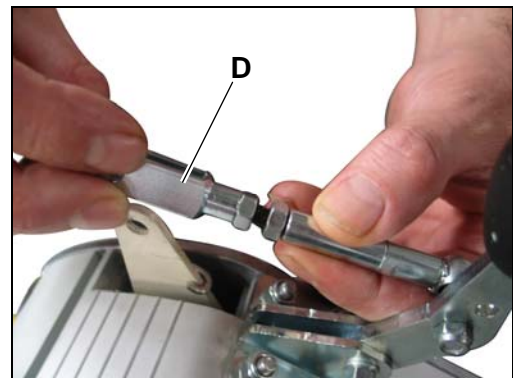


FIG. 7

Werktuig

Sponsrol "AVANA" middelgrote opname voor cementkit.
 Sponsrol "SWEEPEX" grote opname voor cementkit.
 Sponsrol "CELLULOSA" voor kit op epoxybasis.

CELLULOSESPONSROL VOOR KIT OP EPOXYBASIS

Om te voorkomen dat de sponsrol slijt en gaat kruimelen, moet hij, voordat hij wordt gemonteerd, gedurende minstens 1 minuut in koud en schoon water worden ondergedompeld.

De sponsrol vervangen



CONTROLEER OF DE MACHINE NIET IS AANGESLOTEN OP HET ELEKTRICITEITSNET, ALVORENS MET EEN OPERATIE TE BEGINNEN.

DE SPONSROL VAN ZIJN PLAATS NEMEN

Zet hendel (A) op de verticale stand (figuur 2 – blz. 6).
Ga aan de kant staan tegenover die met de beschermkap voor de aandrijving.
Haal de hendel (E - figuur 8) omhoog en neem het snelkoppelmecanisme (F - figuur 8) weg.

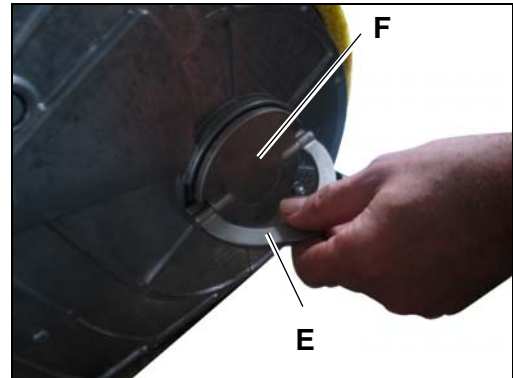


FIG. 8

Ga aan de kant met de beschermkap voor de aandrijving staan.
Haal de handgreep (G – figuur 9) met een schroevendraaier omhoog en neem het snelkoppelmecanisme (H - figuur 9) weg.

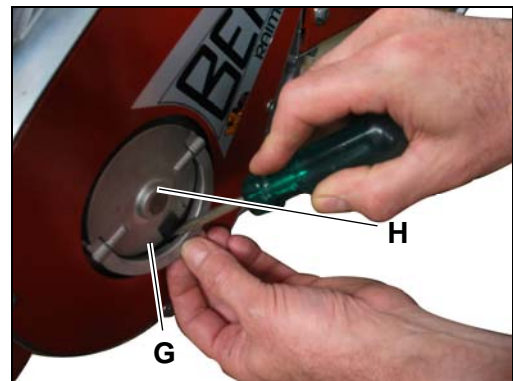


FIG. 9

MONTAGE VAN DE NIEUWE SPONSROL

Zet hendel (A) op de verticale stand (figuur 2 – blz. 6).
Doe de sponsrol in het midden van de behuizing in de machine, met de kant met de zeshoekige groeve rechts.
Zorg er bij het aanbrengen van de rol voor dat de waterafdichtingsrubbertjes naar boven staan.
Ga aan de kant met de beschermkap voor de aandrijving staan.
Breng het snelkoppelmecanisme met zeshoekige pin (H – figuur 9) aan.
Laat de rol heel kleine draaiende bewegingen maken (vooruit-achteruit, in figuur 10), terwijl u het snelkoppelmecanisme ingedrukt houdt (H – figuur 9), om hem helemaal in de zeshoekige groef van de rol te laten vallen.
Ga aan de kant staan tegenover die met de beschermkap voor de aandrijving.
Breng het snelkoppelmecanisme met rolvormige pin (F – figuur 8) aan.

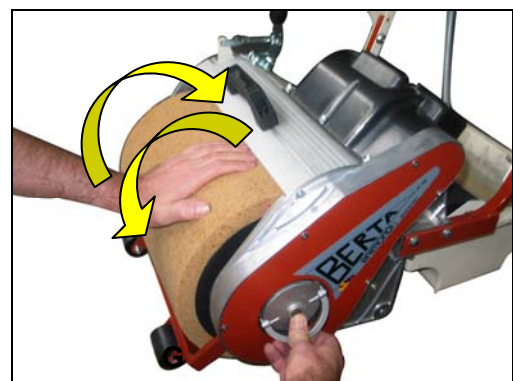


FIG. 10



LET OP: DE SNELLOSKOPPELMECHANISMEN (F/H – FIGUREN 8/9) MOETEN PERFECT OP HUN SPECIALE PLAATS ZITTEN.

Schoonmaken reservoir



CONTROLEER OF DE MACHINE NIET IS AANGESLOTEN OP HET ELEKTRICITEITSNET, ALVORENS MET EEN OPERATIE TE BEGINNEN.

Zet hendel (A) op de verticale stand (figuur 2 – blz. 6).
Til de watertransportband op en neem de bak weg (figuur 11).

LET OP
Het van de vloer verwijderde materiaal slaat in de bak aan de achterkant van de machine neer.

De neergeslagen laag materiaal mag niet dikker zijn dan 2 cm om te voorkomen dat de watertransportband vastloopt.



FIG. 11

De sponsrol reinigen

Na de bak te hebben schoongemaakt en met koud schoon water te hebben gevuld, zet u hendel (A) op de verticale stand om de sponsrol van de vloer te halen (figuur 2 – blz. 6).
Schakel de schakelaar in. Laat hendel (A) bij lopende motor neer (figuur 3 – blz. 6) en zet hem na 30 seconden weer omhoog.
Herhaal de bovenbeschreven handeling totdat de sponsrol helemaal schoon is.
Als de machine op de ruststand staat, is het belangrijk dat de sponsrol niet in aanraking komt met de vloer en dat hendel (A) op de verticale stand staat (figuur 2 – blz. 6), om te voorkomen dat de sponsrol vervormd raakt.



LET OP: GEBRUIK BIJ HET REINIGEN UITSLUITEND WATER DOOR ALCOHOL OF OPLOSMIDDEL TE GEBRUIKEN RAAKT DE SPONS LOS VAN DE ROL.

DE SPONSROL BEWAREN

Bewaar de sponsrollen verticaal.
De rollen met cellulosespons moeten in een plastic zak worden bewaard.

Opslag van de machine

Reinig de spons (zie hoofdstuk "De sponsrol reinigen" blz. 9).
Als voorzien wordt dat de machine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de sponsrol.



LET OP: DE SNELLOSKOPPELMECHANISMEN (F/H – FIGUREN 8/9) DIENEN WEER PERFECT OP HUN SPECIALE PLAATS TE WORDEN GEMONTEERD.

ONDERHOUD



CONTROLEER OF DE MACHINE NIET IS AANGESLOTEN OP HET ELEKTRICITEITSNET, ALVORENS MET EEN OPERATIE TE BEGINNEN.

Smeer de bewegende delen regelmatig met vet:
ketting, lagers, wielas, rollen van de transportbandspanner.

De waterafdichtingrubbertjes vervangen

Zet hendel (A) op de verticale stand (figuur 2 – blz. 6).

Verwijder de sponsrol (zie hoofdstuk “De sponsrol verwijderen” blz. 8)

Verwijder de versleten rubbertjes (L – figuur 12) door de bevestigingsschroeven los te draaien.

Breng de nieuwe rubbertjes aan en let erop dat de lange kant van het rubbertje zich aan de kant van de bak bevindt.

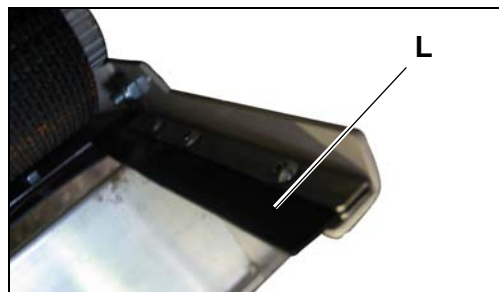


FIG. 12

De machine buiten bedrijf stellen



IN HET GEVAL DE MACHINE OF DELEN ERVAN GESLOOPT WORDEN, MOET MEN ZICH AAN DE MANIEREN HOUDEN DIE AANGEDUID WORDEN IN DE VAN KRACHT ZIJNDE WETGEVING.

MACHINEKAST

STAAL "AC"
ALUMINIUM "AL"
POLYAMIDE "PA"

MOTOR

KOPER "CU"
ALUMINIUM "AL"
STAAL "AC"


SPONSROL

RUBBER
PVC "PVC"
ABS "ABS"

Probleemoplossingen


PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De machine werkt niet	De stekker zit niet goed in het stopcontact De voedingskabel is kapot Er staat geen spanning op het 230 V stopcontact De schakelaar is beschadigd	Duw de stekker helemaal in het stopcontact Vervang de voedingskabel Het 230 V stopcontact controleren of laten controleren De schakelaar vervangen
Bij het aanzetten van de machine, “bromt” de motor en draait de sponsrol niet	Verbrande condensator Abnormale wrijving in de aandrijving	De condensator vervangen Controleer de bewegende delen. Neem contact op met een erkend Servicecentrum of met uw dealer
De machine lekt water aan de zijkanten of tussen de sponsrol en de bak	De afdichtrubbers op de draagflens van de rol zijn versleten of zijn naar beneden gericht De sponsrol is versleten Er is teveel schuim	Vervang de rubbers als ze versleten of kapot zijn De rubbers naar boven richten De sponsrol vervangen Antischuimproduct gebruiken
De aandrijving maakt teveel lawaai	Ketting niet gesmeerd Ketting is te los	Smeren met smeervet Draai de kettingspanner
Onregelmatig verbruik van de sponsrol	De machine wordt niet op correcte wijze gebruikt	Haal de handgreep niet omhoog om de druk van de sponsrol op de vloer te verhogen, maar draai aan de knop voor de drukregeling

	De sponsrol is niet parallel aan de vloer	Neem contact op met een erkend Servicecentrum of met uw dealer
--	---	--

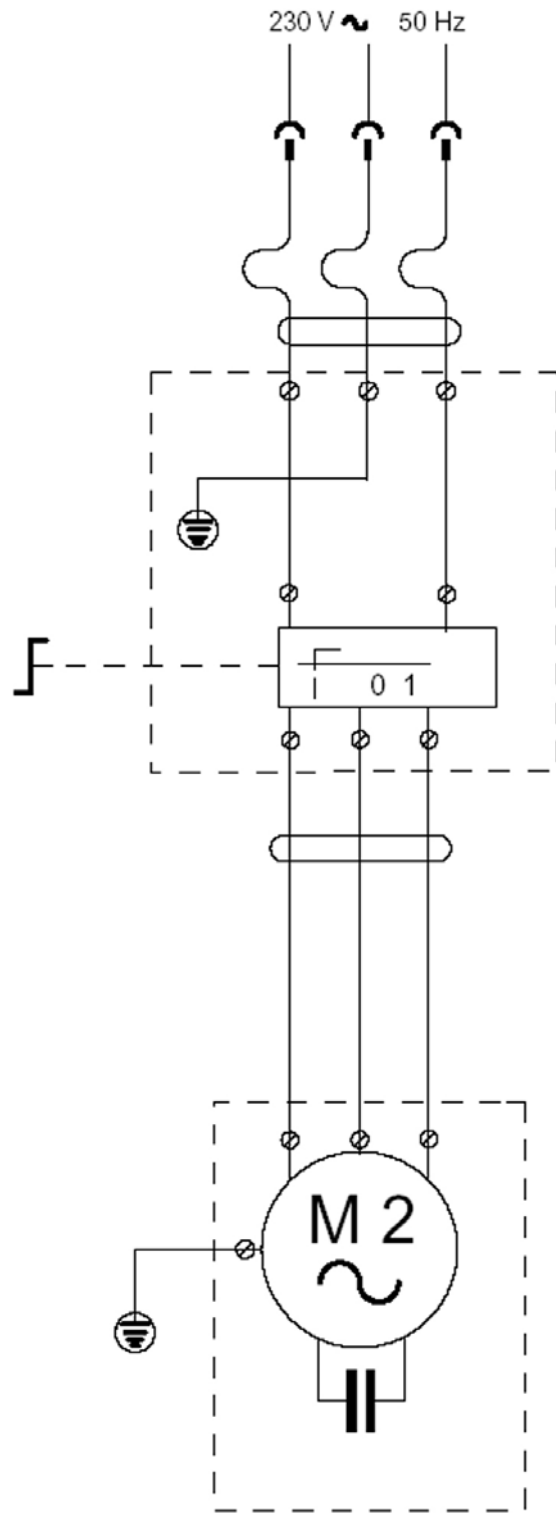

BERTA ADV

BERTA ADV
RAIMONDI SPA

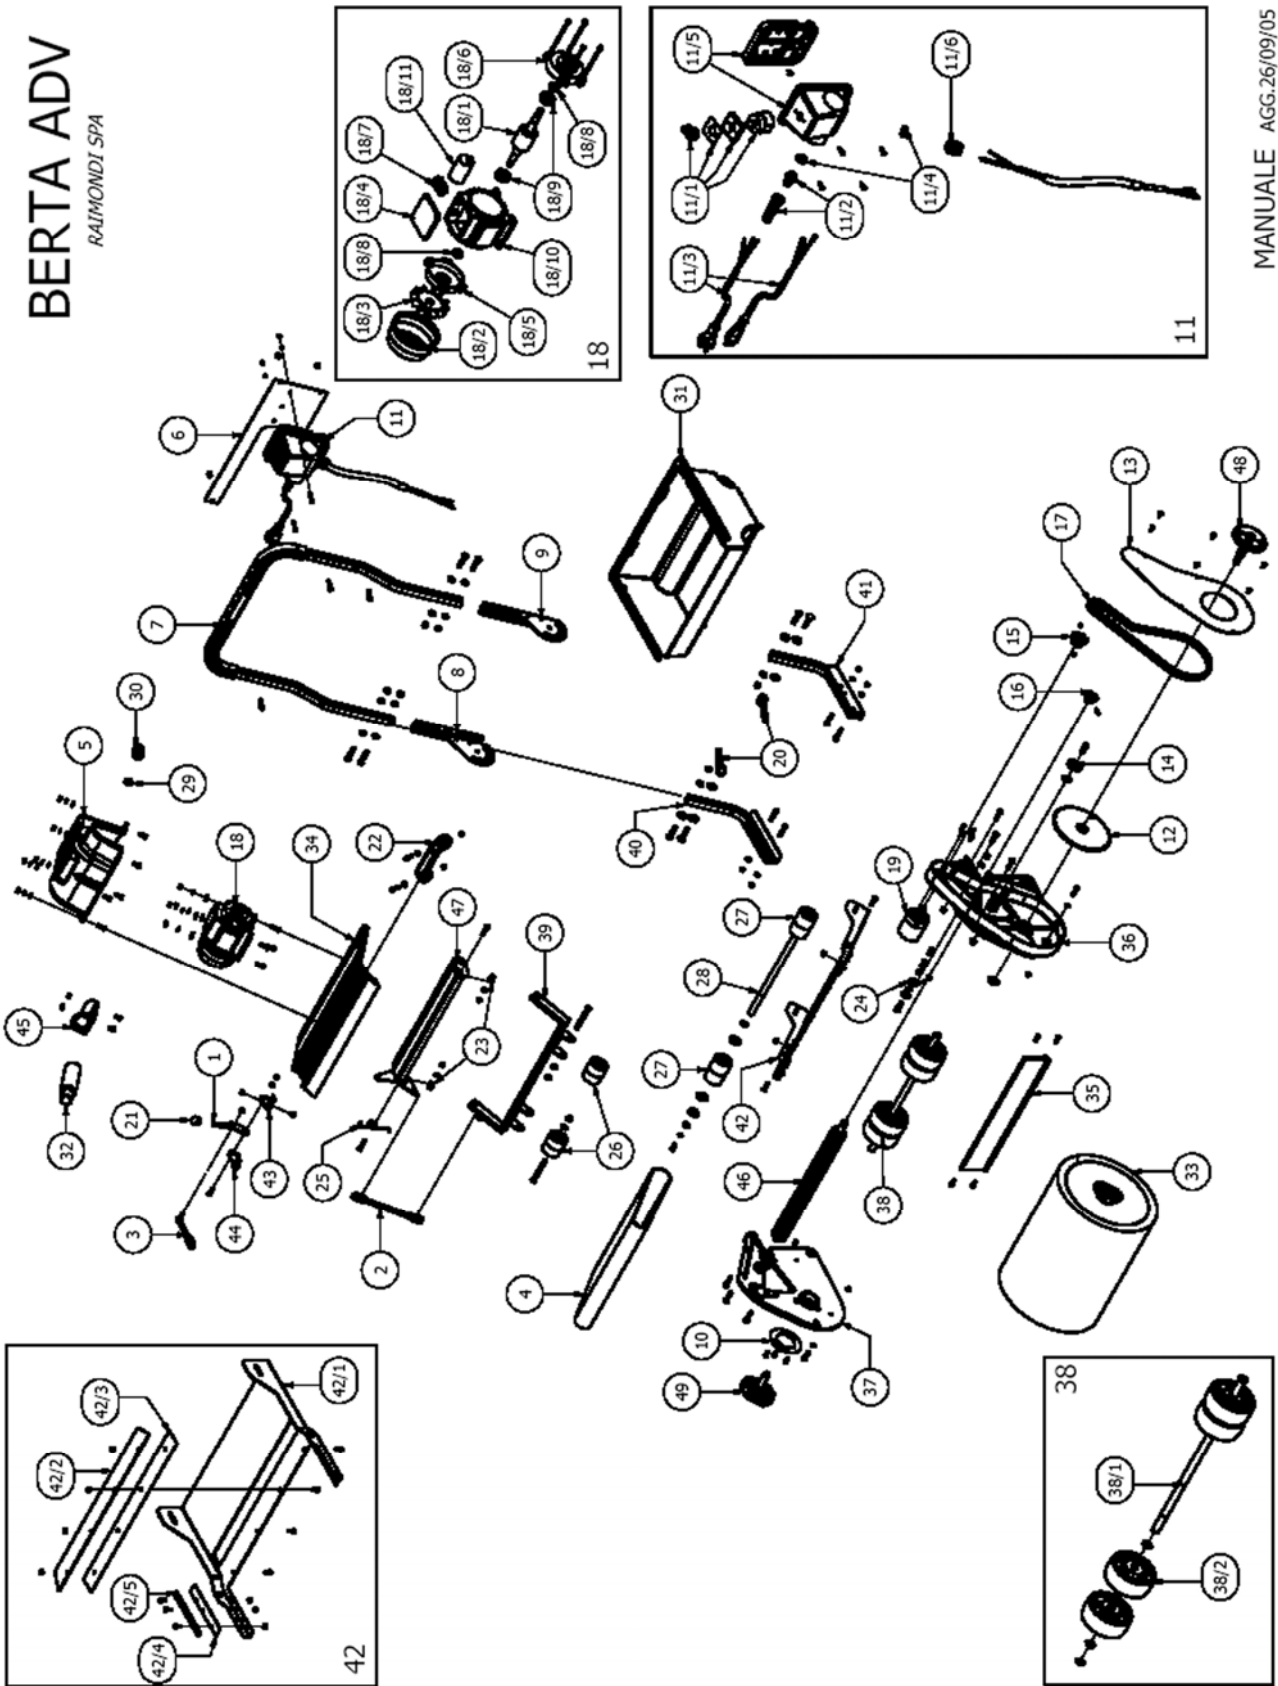

MANUALE AGG.26/09/05

BERTA ADV

POS.	ART. CODE	MEETEENHEID	BESCHRIJVING
1	128LE02D	NR.	AFSTELHENDEL ROL
2	128TI01A	NR.	TREKSTANG AFSTELLING BUMPERS
3	128TI02A	NR.	TREKSTANG AFSTELLING WRINGER
4	141NA04D	NR.	WATERTRANSPORTBAND
5	150PL02D	NR.	MOTORBEDEKKING
6	154ES06D	NR.	STARTERHOUDER
7	154ES07A	NR.	HANDGREEP
8	154ES09D	NR.	LINKER SCHARNIER HANDGREEP
9	154ES10D	NR.	RECHTER SCHARNIER HANDGREEP
10	158GB06D	NR.	RING Ø 91MM
11	235ES01A	NR.	STARTER CE STEKKER (230V/50HZ)
11	235ES02A	NR.	STARTER USA STEKKER (115V/60HZ)
12	261RA04D	NR.	KROON Z55
13	266FE03D	NR.	BESCHERMKAP AANDRIJVING
14	284GC02D	NR.	LEIROL Z12
15	284PG03D	NR.	KLEIN TANDRAD Z14
16	284PS02D	NR.	KLEIN TANDRAD Z11
17	285BERTA-05	NR.	KETTING 378 94 ROLLEN
18	297IN18D	NR.	MOTOR 230V-50/60HZ
18	297IN19D	NR.	MOTOR 115V-50/60HZ
19	300EP01D	NR.	EPICYCLOÏDALE REDUCTIEKAST
20	305MF01C	NR.	HANDGREEP LL55 M8
21	305PF01D	NR.	KNOP Ø 22
22	306IP03C	NR.	BRUGHANDGREEP
23	310BS15D	NR.	BUS ØE 14 ØF6 H16,5
24	314TO03D	NR.	TORSIEVEER ØF2,7 ØP20 LL5
25	314TO06D	NR.	TORSIEVEER ØF2,7 ØP20 LL84
26	315CB01D	NR.	WIEL ØE50X53 ØF8
27	315CB16A	NR.	NIET AANGEDREVEN ROL
28	317RU04D	NR.	PIN NIET AANGEDREVEN ROL Ø15 LL394
29	320GH01C	NR.	RING 12X16 3/8" GAS
30	320PG01C	NR.	KOUSPERS 12X16 3/8" GAS
31	326BE01A	NR.	COMPLETE BAK
32	380ANTISC	NR.	BLIK 100 G ANTISCHUIM
33	380RULLO	NR.	AVANA SPONSROL
34	399ES01D	NR.	ALUMINIUM MOTORHOUDER
35	399ES02D	NR.	ALUMINIUM DWARSBALK
36	399FA01A	NR.	LINKER ZIJKANT
37	399FA02A	NR.	RECHTER ZIJKANT
38	399KR01A	NR.	KIT WIELEN MET PIN
38/1	317PR02D	NR.	WIELDRAGENDE PIN Ø15 LL445
38/2	315CR05C	NR.	WIEL ØE100X44 ØF15
39	399LA08D	NR.	BUMPERS
40	399LA09D	NR.	LINKER GELEIDING BAK
41	399LA11D	NR.	RECHTER GELEIDING BAK
42	399LA12A-ADV	NR.	COMPLETE TRANSPORTBANDSPANNER
43	399LA13D	NR.	RECHTERBEUGEL STELHENDEL
44	399LA14D	NR.	LINKER BEUGEL STELHENDEL
45	399LA16D	NR.	HOUDER BLIK ANTISCHUIM
46	399RM02A	NR.	GEMOTORISEERDE ROL MET PIN
47	399RS02A	NR.	WRINGROL MET STEUN
48	399SM01A	NR.	MAGNETISCHE LOSKOPPELING PIN AANDRIJVING
49	399SM02A	NR.	MAGNETISCHE LOSKOPPELING NIET AANGEDREVEN PIN

POS.	ART. CODE	MEETEENHEID	BESCHRIJVING
			RESERVEONDERDELEN STARTER
11	235ES01A	NR.	STARTER CE STEKKER (230V/50HZ)
11	235ES02A	NR.	STARTER USA STEKKER (115V/60HZ)
11/1	236IN02C	NR.	ON/OFF SCHAKELAAR
11/2	320PS01C	NR.	SPIRAALVORMIGE SLANGKLEM PG11
11/3	312SK02D	NR.	KABEL LL10MT SZ.3X1,5 STEKKER SHUKO
11/3	312US02D	NR.	KABEL LL10MT SZ3X1,5 USA STEKKER
11/4	320GH04C	NR.	RING KABELPERS BS11
11/5	264PC01D	NR.	SCHAKELAARHOUDER MET SOKKEL
11/6	320PG01C	NR.	KOUSPERS 12X16 3/8" GAS
			RESERVEONDERDELEN TRANSPORTBANDSPANNER
42	399LA12A-ADV	NR.	COMPLETE TRANSPORTBANDSPANNER
42/1	399LA12D	NR.	TRANSPORTBANDSPANNER
42/2	399IN02D	NR.	RVS SLANGHULPSTUK
42/3	141FU03D	NR.	OLEOTEN RUBBER 398 MM
42/4	141FU01D	NR.	WATERAFDICHTINGSRUBBERTJES 24X120MM
42/5	399IN04D	NR.	RVS RUBBERTJESHOUDER
			RESERVEONDERDELEN MOTOR
18	297IN18D	NR.	MOTOR 230V-50/60HZ
18	297IN19D	NR.	MOTOR 115V-50/60HZ
18/1	281LG03D	NR.	ROTOR MEC 56 0,12KW
18/2	3045601C	NR.	VENTILATORCAP MEC 56
18/3	303VM25C	NR.	VENTILATOR MEC 56
18/4	247CM13C	NR.	KLEMMENBORBEBEKKING MEC 56
18/5	279IN03C	NR.	MOTORBESCHERMING MEC 56
18/6	279IN02C	NR.	FLENS MEC 56
18/7	320PR01C	NR.	KABELPERS PG11
18/8	177CO03C	NR.	AFDICHTRING 12X22X5
18/9	3081201C	NR.	LAGER 6201ZZ
			RESERVEONDERDELEN MOTOR 230 VOLT
18/10	280AA06C	NR.	STATOR MEC 56 0,12KW 230V
18/11	2870801C	NR.	CONDENSATOR 8 MF
			RESERVEONDERDELEN MOTOR 115 VOLT
18/10	280CA06C	NR.	STATOR MEC 56 0,12KW 115V
18/11	2873001C	NR.	CONDENSATOR 30 MF

AFFRANCARE



MACCHINE E ATTREZZI PER PAVIMENTATORI

Via dei Tipografi, 11

41100 MODENA (ITALY)



**CERTIFICATO DI
GARANZIA**

B**GARANZIA**

MODELLO:

BERTA ADV

N° DI SERIE

--	--	--	--	--	--	--	--

ACQUIRENTE _____

VIA _____

C.A.P.

--	--	--	--	--

 CITTÀ _____ ()

TELEFONO _____

ATTIVITÀ: PAVIMENTATORE MURATORE IMPRESA EDILE
 ALTRO _____

DATA D'ACQUISTO

					2	0			
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

NOME INDIRIZZO E TIMBRO RIVENDITORE

--

I dati sono inseriti nelle nostre liste al fine di potere inviare materiale informativo o promozionale.

In ogni momento, a norma dell'art.13 legge 675/96, potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a:

RAIMONDI S.p.A. via dei Tipografi, 11 - 41100 Modena (MO).

DA SPEDIRE INTEGRALMENTE COMPILATA ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA D'ACQUISTO**A****GARANZIA**DA ESIBIRE
AL TECNICO

MODELLO:

BERTA ADV

N° DI SERIE

--	--	--	--	--	--	--	--

ACQUIRENTE _____

VIA _____

CITTÀ _____ ()

DATA D'ACQUISTO

					2	0			
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

RIVENDITORE: _____

Clausole di garanzia:

- 1) L'apparecchio è garantito per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.
- 2) Quale data di acquisto vale quella indicata sulla ricevuta fiscale rilasciata al momento della consegna dell'apparecchio da parte del rivenditore.
- 3) Ogni garanzia decade se la parte B non risulta compilata integralmente e se viene spedita dopo 10 giorni dalla data di acquisto (data del timbro postale).
- 4) Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita dei componenti riconosciuti difettosi di fabbricazione.
- 5) La sostituzione di componenti se effettuata dal rivenditore verrà riconosciuta gratuita dopo che i componenti sostituiti saranno rientrati c/o la nostra sede per essere esaminati e riconosciuti difettosi. Le spese di mano d'opera non sono comprese nella garanzia.
- 6) Tutte le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.
- 7) Sono escluse dalla garanzia: le parti soggette a usura. I danni provocati da incuria, uso ed installazione impropri e comunque da fenomeni non dipendenti dal normale funzionamento dell'apparecchio.
- 8) La garanzia decade se l'apparecchio è stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- 9) E' esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia a seguito di intervento guasto.
- 10) Nessuno è autorizzato a modificare i termini di garanzia o rilasciarne altre, verbali o scritte, senza l'autorizzazione scritta della sede.
- 11) E' escluso il risarcimento di danni diretti od indiretti di qualsiasi natura a persone o cose per l'uso o la sospensione d'uso dell'apparecchio.

Productiedatum

		/			/		
--	--	---	--	--	---	--	--

Serienummer

--	--	--	--	--	--	--	--